


参考図（接合金物と『あんしん』の取り合い）


山形プレート（増し打ち例）

- 山形プレートに干渉しないように、『あんしん』を切り欠いてください。
- 切り欠き部の N50 は、切り欠きによって打てなくなった本数以上を近傍に増し打ちしてください。

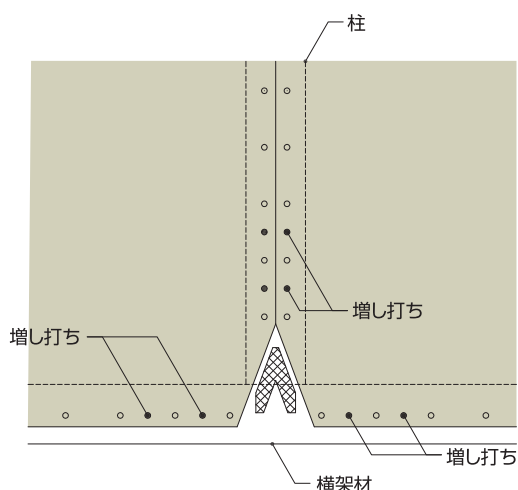


かど金物（増し打ち例）

- かど金物に干渉しないように、『あんしん』を切り欠いてください。
- 切り欠き部の N50 は、切り欠きによって打てなくなった本数以上を近傍に増し打ちしてください。

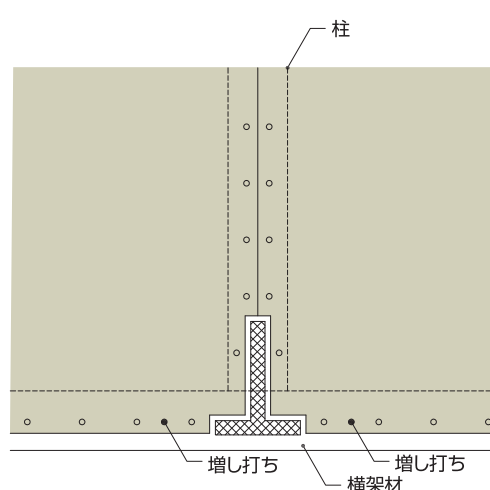

筋かいプレート

- 筋かいプレートは、『あんしん』に干渉しないように、板厚が薄く、エンボス加工によりビス頭が表面に出張らないものを使用します。
- 筋かいプレートの上から『あんしん』を施工します。
- 筋かいプレートの上の『あんしん』に割れが生じた場合には、プレートがない位置に打ち直してください。

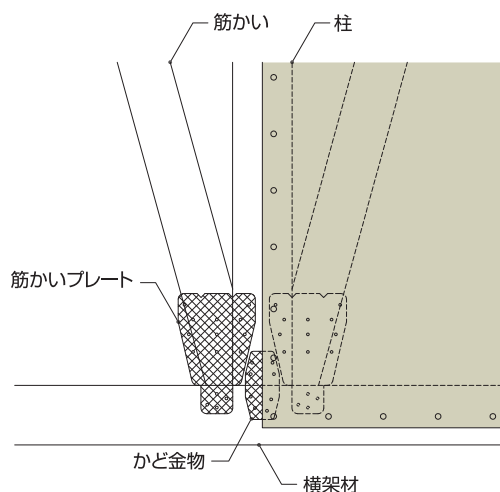

筋かい金物（増し打ち例）

- 筋かい金物は、『あんしん』に干渉しないように、柱内に納まるものを使用してください。
- 山形プレート、かど金物（T 型、L 型）が干渉しないように、『あんしん』を切り欠いてください。
- 切り欠き部の N50 は、切り欠きによって打てなくなった本数以上を近傍に増し打ちしてください。

