

7 参考資料(モエンの補修方法)

8) 欠けの補修

① 欠け部分の清掃

● ナイロンブラシなどで欠けた部分を清掃します。

※ 欠けた破片が残っている場合は、取り除いてください。



② パテの充填


● 欠けた部分に補修用パテ(FC5000)を隙間なく充填します。

● へうなどを用いて、表面に沿って補修成形します。

※ 形状に違和感のない程度の小さい欠けの場合は、パテは必要ありません。

※ パテがはみ出した場合は除去します。

※ シーリングによる補修処理は行わないでください。シーリングの劣化により白化したり、汚れが付着して目立つおそれがあります。

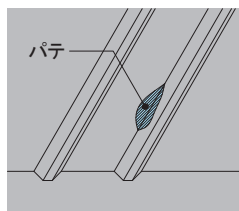

③ 補修液による補修塗装

● 補修用パテが硬化後、補修液を塗布します。

※ 補修液は、色が均一になるまで十分に攪拌後、使用します。

